保　証　書

株式会社 カスタム

保　証　規　定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記の保証規定により保証いたします。

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じました場合は無償で修理いたします。
2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
   a 不適当な取扱い、使用による故障
   b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による故障
   c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
   d その他当社の責任とみなされない故障

型　番	393-25	ロットNo.	
保証期間	年　月　日 より1ヵ年		
お客様	お名前　様		
	ご住所		
	電話番号		
販売店	住所・店名		

販売店様へ　お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

株式会社 **カスタム**
〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12
TEL（03）3255-1117　FAX（03）3255-1137
http://www.kk-custom.co.jp/

2009年5月初版

吊りはかり
型番：393-25

取扱説明書

　このたびは、"吊りはかり"をお買い求めいただき、ありがとうございました。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
　なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保管してください。

安全にご使用いただくために

　本器を安全に、末永くご使用いただくために、以下の事項をお守りください。

⚠
・ご使用の前に、約30秒のウォームアップを行ってください。
・急激に温度が変化する場所に保存しないでください。
・精密機器のため、できるだけ埃、チリのない清潔な環境でご使用ください。

⚠
・仕様をご参照いただき、最大測定重量を明らかに超えるものを計量することは、故障の原因になりますので、絶対におやめください。

⚠
・電池は、幼児の手の届かない場所で交換・保管してください。誤って飲み込む恐れがあります。
・万が一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。また、使用済の電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れないでください。
・電池の交換を、濡れた手では行わないでください。

⚠
・フックは少しずつ緩んでくる場合がございます。ご使用前にフックが緩んでないか必ず確認してください。フック外れは、保証の対象とはなりません。

⚠
・本器は簡易防滴構造ですが、完全防水構造ではありませんので、継続的に水や水しぶきのかかる場所でのご使用や浸水させてのご使用はしないでください。故障の原因となります。

メンテナンスについて

・本体の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー、アルコール、ベンジンなどの、揮発性の溶剤は絶対に使用しないでください。
・不具合が生じた時は、弊社か弊社代理店にお問い合せの上、必要な処置をとってください。
・弊社が委嘱した者以外が本体を分解した時は、保証の対象になりませんのでご注意ください。

仕　様

最大測定重量	25Kg
最小目盛	0.01Kg
表示単位	Kg
オートパワーオフ	1分間
電源	単4(1.5V)　2本
寸法・重量	W73×H210×D32mm,約227g
付属品	取扱説明書

※電池は原則付属しておりません。一部の製品に出荷テスト確認用電池が装填されている場合がございます。ご使用いただく際には必ず新品の電池と交換してください。

各部の名称

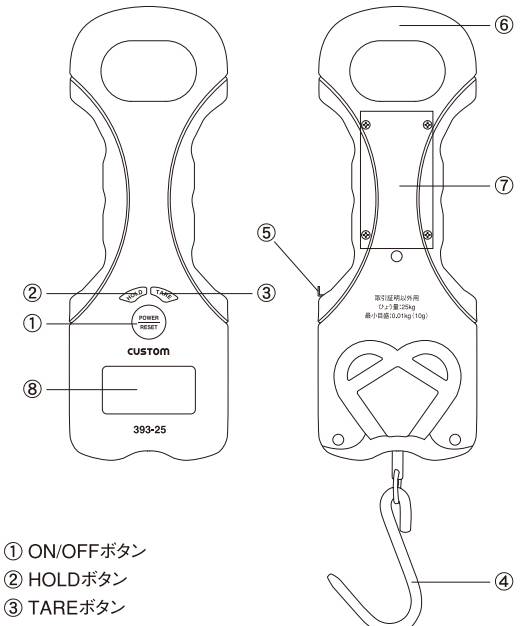

① ON/OFFボタン
② HOLDボタン
③ TAREボタン
④ 測定用フック
⑤ メジャー
⑥ 持ち手
⑦ 電池カバー
⑧ 表示部

使用方法

1. 電池が装填されていない場合は、本体裏の電池カバー⑦のビス（4本）を外し、電池を極性に注意して装填してください。

2. ON/OFFボタン①を押すとバックライトが点灯し電源がONします。バックライトは約10秒で自動的に消灯します。

3. 測定用フック④に測定対象を下げて測定します。測定中は単位のKgが点滅し、バックライトが点灯します。

4. 測定中や測定前にHOLDボタン②を押すと、表示部⑧に“H-on”と表示が出た後、画面左上にH表示が点灯しHOLDモードになります。再度HOLDボタン②を押すと“H-oFF”と表示が出た後、H表示が消えHOLDモードが解除されます。HOLDモードでは、測定値が安定するまでKgが点滅し、安定するとKgの点滅が点灯に変り、表示部⑧のH表示上に“HOLD”が表示されます。また、HOLDモードでは、数値が安定するまでは計測を続けるので、魚など動く対象の重量計測が正しく出来ます。

5. HOLD表示が出ている時に、再度測定したい場合はON/OFFボタン①を押してRESETしてください。

6. HOLD表示が出ていない時に、ON/OFFボタン①を押すと電源がOFFになります。

7. 測定皿を使い測定する時は、測定皿を測定用フック④に下げた状態でTAREボタン③を押すと、風袋機能が働き数値が0になり、皿重量が引かれた値が表示されます。

8. 何も操作しない状態が1分間続くと、自動的に電源がOFFになります。（オートパワーオフ機能）